




Technical Bulletin Important – Please Read!!


TBA0150

Revised: 2/11/2020

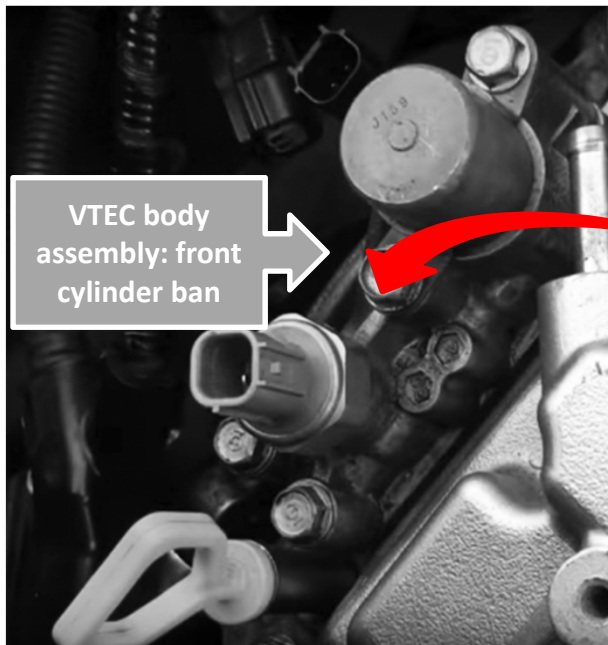

WARNING: FLUID CONTAMINATION IS NOT A MANUFACTURER'S DEFECT AND NOT COVERED UNDER WARRANTY.

CAUTION: PREVENT REPEAT ALTERNATOR FAILURE! Alternator failure may be due to an engine oil leak! On many vehicles the VTEC assembly is located directly above the dipstick and alternator. If the VTEC gasket has failed this is the source of your oil leak and alternator failure. Replacing the VTEC gasket is a quick repair rated at 0.7hrs professional labor. Do it today!

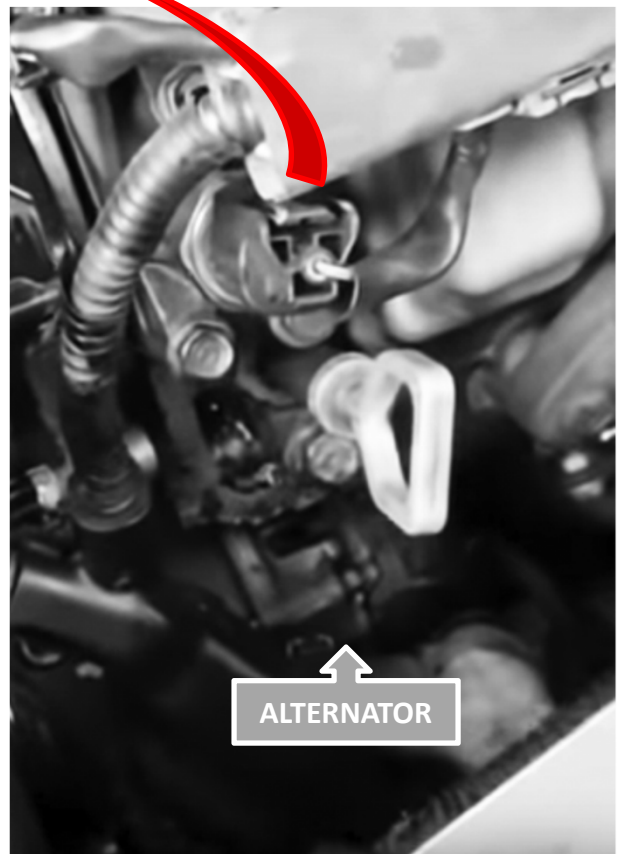

Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST
En Mexico, por favor llame al 01-800-767-0210



Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBA0150

Revised: 2/11/2020

AVERTISSEMENT: LA POLLUTION LIQUIDE N'EST PAS UN DÉFAUT DU FABRICANT ET N'EST PAS COUVERTE SOUS GARANTIE.

ADVERTENCIA: LA CONTAMINACIÓN DE LIQUIDOS NO ES UN DEFECTO DEL FABRICANTE Y NO ESTÁ CUBIERTO BAJO GARANTÍA.

ATTENTION: PRÉVENEZ
LARÉPÉTITION DE DÉFAILLANCE D'ALTERNATEUR! La panne de l'alternateur peut être due à une fuite d'huile moteur! Dans de nombreux véhicules, l'ensemble VTEC se trouve directement au-dessus de la jauge et de l'alternateur. Si le joint VTEC est en panne, c'est la source de la fuite d'huile et de la panne de l'alternateur. Le remplacement du joint VTEC est une réparation rapide avec une qualification de 0,7 heure de travail professionnel. Faites-le aujourd'hui!

PRECAUCIÓN: ¡PREVENGA LA
REPETICIÓN DE FALLA DEL ALTERNADOR! ¡La falla del alternador puede deberse a una fuga de aceite del motor! En muchos vehículos, el conjunto VTEC se encuentra directamente encima de la varilla medidora y el alternador. Si la junta VTEC ha fallado, esta es la fuente de la fuga de aceite y la falla del alternador. Reemplazar la junta VTEC es una reparación rápida con una calificación de 0.7 horas de mano de obra profesional. ¡Hazlo hoy!



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST
En Mexico, por favor llame al 01-800-767-0210